



ARBORISTAS RENATAS

Medžių ir šaknų
prižiūra

DĖL MEDŽIŲ NR. A42, VI24, KŠ1, KŠ2, KŠ3 IŠSAUGOJIMO
SUDERINAMUMO SU DETALIOJO PLANO SPRENDINIAIS


Dokumento Nr. AR-2024-06-17-L9

Latvių g. 9, VILNIUS

2024 metai

MEDŽIŲ APSAUGA STATYBVIETĖJE

Medžiai kenčia statybų metu: šakos aplaužomos, o žievė pažeidžiama, bet labiausiai medžių gyvybingumui pakenčia šaknyno pažeidimai.

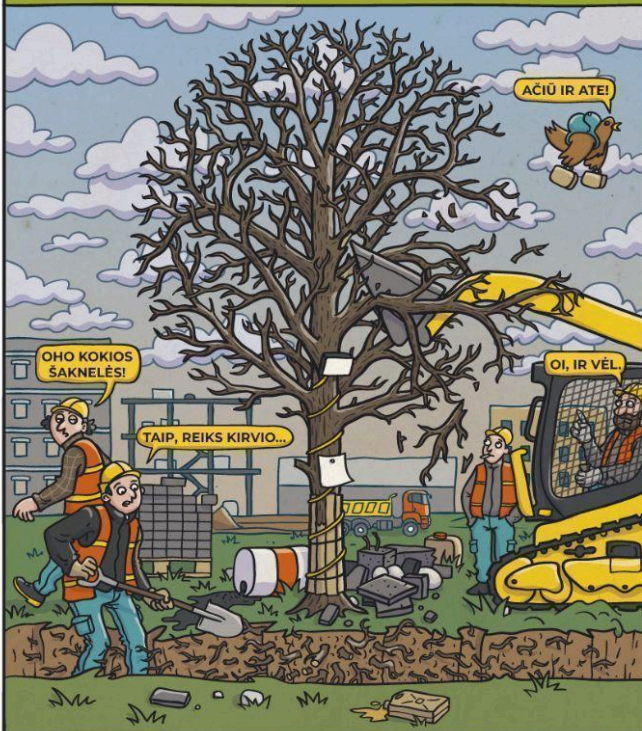

Suspausta, sumažinta ir sutankinta medžio augavietė dažniausiai sukelia medžių mirtį. Sužalotas, merdintis medis blogai atrodo, sukuria niūrią ir nemalonią nuotaiką bei tampa pavojingas.



Norėdami turėti sveiką aplinką mieste turime rūpintis medžiais. Statybų metu tinkamai arboristų apsaugoti medžiai išliks sveiki ir dar ilgai džiugins žmones.



Dideli ir gražūs medžiais sukuria ypatingą atmosferą miesto parkuose ir skveruose. Sukurkime pakankamo dydžio augavietes miesto medžiams. Sveikas medžio šaknynas yra medžio sveikatos garantas.





Želdinių inventorizavimo ir įvertinimo lentelė

Latvių g. 9, Vilnius

Medžio Nr. plane	Medžio rūšis lietuviškai	Medžio rūšis lotyniškai	Kamieno diametras 1.3m aukštyje (cm)	Kamieno diametras ties kamieno (šaknies) kakleliu (cm)	Saugomo šaknų ploto spindulys (m)	Lajos projekcija nuo ašies Š/R/P/V kryptimis m.				Medžio būklės indeksas 1, 2, 3, 4, 5	Siūlomos/ būtinos arboristinės/ tvarkymo priemonės	Medžio išsaugojimas galimas (suderinamas su sprendiniais)
						Š	R	P	V			
1	2	3	4	5	6	7				8	9	11
1	Paprastasis kaštonas	<i>Aesculus hippocasta num</i>	40	43	4,80	1	3.5	3.5	2	3	Augavietės gerinimas. Būklės monitoringas.	TAIP*
2	Paprastasis kaštonas	<i>Aesculus hippocasta num</i>	54	58	6,48	4.8	4	2.5	5.5	2	Lajos priežiūros genėjimas. Būklės monitoringas.	TAIP*
3	Paprastasis kaštonas	<i>Aesculus hippocasta num</i>	45	50	5,40	3.4	3.5	3.6	4.5	2	Lajos priežiūros genėjimas.	TAIP*



ARBORISTAS RENATAS

Medžių ir šaknų
priežiūra

PR_03_FR01.L1

4

24	Paprastoji vinkšna	<i>Ulmus laevis</i>	83	87	9,96	5.5	8.8	9.3	5.2	2	Pietų pusės lajos redukcinis genėjimas iki 20 procentų. Augavietės gerinimas.	TAIP*
42	Paprastasis ažuolas	<i>Quercus robur</i>	95	110	11,40	10.2	7	2.7	11	2	Šiaurinės, rytinės ir vakarinės pusių lajos redukcinis genėjimas iki 20 proc. Augavietės gerinimas. Būklės monitoringas.	TAIP*

* - Medžio išsaugojimas galimas (suderinamas su projektiniais sprendiniais), tik su sąlyga, kad bus įgyvendintos medžių išsaugojimo statybų metu priemonių grafike numatytos priemonės ir jų eiliškumas (žr. dokumentą "MEDŽIŲ ŠAKNYNŲ REVIZIJOS ATASKAITA IR IŠSAUGOJIMO STATYBŲ METU BEI PO JŲ PRIEMONIŲ GRAFIKAS").

Arboristas Renatas UAB
Į. k. 305260147
PVM m. k. LT100012789812
A/S SEB LT437044060008311254

+37067125291
info@arboristasrenatas.lt
<https://www.arboristasrenatas.lt/>
<https://www.facebook.com/ArboristasRenatas/>



DĖL MEDŽIŲ NR. A42, VI24, KŠ1, KŠ2, KŠ3 IŠSAUGOJIMO SUDERINAMUMO SU DETALIOJO PLANO SPRENDINIAIS

Medžių Nr. A42, VI24, KŠ1, KŠ2, KŠ3 išsaugojimas galimas (suderinamas su sprendiniais), tik su sąlyga, kad bus įgyvendintos medžių išsaugojimo statybų metu priemonių grafike numatytos priemonės ir jų eiliškumas (žr. dokumentą Nr. AR-2024-ŠR-L9 "MEDŽIŲ ŠAKNYNŲ REVIZIJOS ATASKAITA IR IŠSAUGOJIMO STATYBŲ METU BEI PO JŲ PRIEMONIŲ GRAFIKAS").

Įrengiant projektuojamo pastato pamatus privalo būti nepažeistos (nenukastos, nesutankintos ar kitaip neigiamai nepaveiktos) nustatytos medžių Nr. A42, VI24, KŠ1, KŠ2, KŠ3 šaknų apsaugos zonos (šaknų apsaugos plotai žymimi plane raudona brūkšnine linija). Šaknų apsaugos plotuose negalima įrengti jokių sprendinių ar vykdyti statybos, griovimo bei kitų darbų be medžius prižiūrinčio ISA arba EAC sertifikuoto arboristo leidimo.

DĖMESIO! Yra numatomas dalies pastato pirmo aukšto konstrukcijų suspendavimas virš dalies paprastojo ąžuolo Nr. 42 šaknų apsaugos ploto. Ši suspenduota konstrukcija privalo užimti ne didesnę nei 12 kv. m. plotą. Tarp šios pirmo aukšto konstrukcijos apačios (įskaitant apšiltinamąjį sluoksnį ir visus kitus konstrukcijos elementus) ir esamo augavietės reljefo privalo būti ne mažesnis nei 10 cm oro tarpas. Esamo augavietės reljefo absoliuti altitudė šioje vietoje yra 100.52.

DĖMESIO! Yra numatomas antro ir kitų planuojamo pastato aukšto dalies konstrukcijų suspendavimas virš dalies paprastojo ąžuolo Nr. 42 šaknų apsaugos ploto. Ši suspenduota konstrukcija privalo užimti ne didesnę nei 42 kv. m. plotą. Tarp šios antro ir kitų aukštų konstrukcijos apačios (įskaitant apšiltinamąjį sluoksnį ir visus kitus konstrukcijos elementus) ir esamo augavietės reljefo privalo būti ne mažesnis nei 300 cm oro tarpas. Esamo augavietės reljefo absoliuti altitudė šioje vietoje yra 100.52.

DĖMESIO! Dėl dalies pastato suspendavimo virš šaknų apsaugos ploto, privalo būti įrengtas augavietės laistymo sistema su dirvožemio drėgmės davikliu. Detaliau žr. dokumentą "MEDŽIŲ ŠAKNYNŲ REVIZIJOS ATASKAITA IR IŠSAUGOJIMO STATYBŲ METU BEI PO JŲ PRIEMONIŲ GRAFIKAS").

DĖMESIO! Planuojamo antžeminio užstatymo tūris yra apribotas ne tik šaknų apsaugos ploto ir su jo išaugojimu susijusių reikalavimų, tačiau ir paprastojo ąžuolo Nr. 42 lajos. Sertifikuoti arboristai atliko šio ąžuolo lajos redukcinį bei priežiūros genėjimą ir nustatė taškus bei jų altitudes, kurie žymi paprastojo ąžuolo Nr. 42 lajos kraštą. Projektuojamo pastato tūris negali kirstis su šiais nustatytais lajos krašto taškais. Laja gali būti virš pastato.

DĖMESIO! Planuojamo antžeminio užstatymo tūris yra apribotas ne tik šaknų apsaugos ploto ir su jo išaugojimu susijusių reikalavimų, tačiau ir paprastosios vinkšnos Nr. 24 lajos. Sertifikuoti arboristai nustatė taškus bei jų altitudes, kurie žymi paprastosios vinkšnos Nr. 24 lajos krašto apatinę altitudę. Projektuojamo pastato tūris negali kirstis su šiais nustatytais lajos krašto taškais. Laja gali būti virš pastato.



**ARBORISTAS
RENATAS**

Medžių ir šaknų
priežiūra

PR_03_FR01.L1

7

Vertinimą atlikusių specialistų kvalifikacija



The International Society of Arboriculture


Hereby Announces That

Has Earned the Credential

ISA Certified Arborist ®

By successfully meeting ISA Certified Arborist certification requirements through demonstrated attainment of relevant competencies as supported by the ISA Credentialing Council

28 August 2020	31 December 2026	LT-0001A
Issue Date	Expiration Date	Certification Number

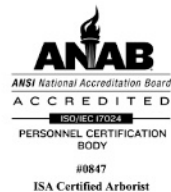

Arboristas Renatas UAB
Į. k. 305260147
PVM m. k. LT100012789812
A/S SEB LT437044060008311254

+37067125291
info@arboristasrenatas.lt
<https://www.arboristasrenatas.lt/>
<https://www.facebook.com/ArboristasRenatas/>



**ARBORISTAS
RENATAS**

Medžių ir šaknų
priežiūra

PR_03_FR01.L1

8



The International Society of Arboriculture

Hereby Announces That



Has Earned the Credential

ISA Tree Risk Assessment Qualification®

By successfully meeting ISA Tree Risk Assessment Qualification certification requirements through demonstrated attainment of relevant competencies as supported by the ISA Credentialing Council



16 September 2021

Issue Date

16 September 2026

Expiration Date



Arboristas Renatas UAB
Į. k. 305260147
PVM m. k. LT100012789812
A/S SEB LT437044060008311254

+37067125291
info@arboristasrenatas.lt
<https://www.arboristasrenatas.lt/>
<https://www.facebook.com/ArboristasRenatas/>



**ARBORISTAS
RENATAS**

Medžių ir šaknų
priežiūra

PR_03_FR01.L1

9



Kraštovaizdžio
ir želdynų
ekspertų
grupė



ARBORISTINIO VERTINIMO SPECIALISTO KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr. 009/2023

Šis kvalifikacijos atestatas išduotas

Arboristinio vertinimo pagrindų mokymo kursų baigimo pažymėjimo Nr. IC-5 375 pagrindu.
Atestatas galioja iki 2026 m. gruodžio 31 d. Pratęstas iki

Vilnius, 2023m. gegužės 16 d.

Arboristas Renatas UAB
Į. k. 305260147
PVM m. k. LT100012789812
A/S SEB LT437044060008311254

+37067125291
info@arboristasrenatas.lt
<https://www.arboristasrenatas.lt/>
<https://www.facebook.com/ArboristasRenatas/>



**ARBORISTAS
RENATAS**

Medžių ir šaknų
priežiūra

PR_03_FR01.L1

10



Arboristas Renatas UAB
Į. k. 305260147
PVM m. k. LT100012789812
A/S SEB LT437044060008311254

+37067125291
info@arboristasrenatas.lt
<https://www.arboristasrenatas.lt/>
<https://www.facebook.com/ArboristasRenatas/>



**ARBORISTAS
RENATAS**

Medžių ir šaknų
priežiūra

PR_03_FR01.L1

11



Arboristas Renatas UAB
Į. k. 305260147
PVM m. k. LT100012789812
A/S SEB LT437044060008311254

+37067125291
info@arboristasrenatas.lt
<https://www.arboristasrenatas.lt/>
<https://www.facebook.com/ArboristasRenatas/>



**ARBORISTAS
RENATAS**

Medžių ir šaknų
priežiūra

PR_03_FR01.L1

12



hiermit bestätigen wir,
dass die Firma:

UAB Arboristas Renatas
Č. Milošo g. 71
LT-14207 Vilniaus

alle Qualifizierungsstufen der terra fit GmbH erfolgreich durchlaufen hat und sich offiziell **terra fit Partner** nennen darf. Durch terra fit Schulung und terra fit Partnerschaft ist eine professionelle **Beratung, Planung und Ausführung** von bodenverbessernden Maßnahmen durch Bodenhilfsstoffe umsetzbar.

www.terrafit.de

Arboristas Renatas UAB
Į. k. 305260147
PVM m. k. LT100012789812
A/S SEB LT437044060008311254

+37067125291
info@arboristasrenatas.lt
<https://www.arboristasrenatas.lt/>
<https://www.facebook.com/ArboristasRenatas/>